


1. Tuletõkkeisolatsioon ei tohi kandilistel õhukanalitel nurkades ega jätkamisel kokku suruda. Kui ettenähtud villaga ei õnnestu õiget paksust saavutada, siis tuleb kasutada veelgi paksemat villa. Samuti ei tohi villa naeltega villa kokku pressida, vajadusel tuleb naelu rohkem paigaldada. Tuletõkkevill ei tohi olla aukudega.




2. Töö- ja elektriohutus: ajutine valgustus ega ka -kaabeldus ei tohi selliselt põrandal vedeleda.




3. Kõik kütte- kui ka jahutuse trassid on keevitatud, miks siis need torud on keermesliitmikega? Kohati on torustik sedavõrd teineteise vastus et ei õnnestu isoleerida.

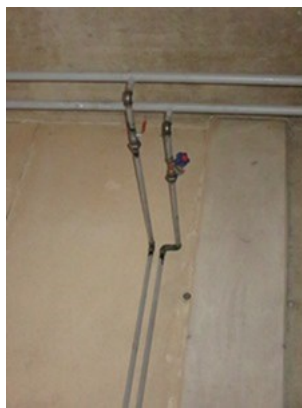

4. Kütte- ja jahutuse trassidele lisada kandureid

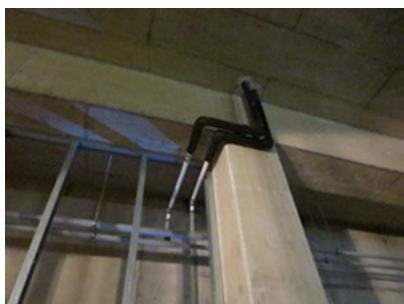

5. Küttemagistraalil on vale sise läbimõõduga vill. Keermelatt jääb villa sisse.

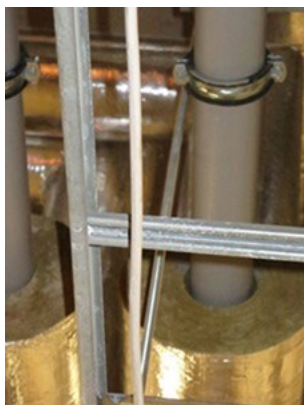

6. Tuletõkkeklapid viia koridorist siseruumi poole, kus neid oleks võimalik hooldada. Samuti ei ole võimalik, pärast kaablite paigaldamist, IRIS klappi reguleerida. Kuidas tagatakse ligipääs sprinkleri montaažiks ja hilisemaks ATS andurite hoolduseks?




7. Materjal valesti ladustatud – peavad olema alustel. Kogu ventilatsioonitorustik tuleb enne tellijale üleandmist nii seest kui ka väljast puhastada.



8. Kaabliredelid oksüdeeruvad – enne kaabelduse alustamist tuleb redelid puhastada ja tagada tehase Zn katmise kvaliteet ja paksus.



9. Vastavalt seadeventiilide paigaldusjuhendile, peab enne ventiili (voolu suunast lähtuvalt) olema vähemalt 5D ja peale 2D sirge lõik. Kõikidel tühjendusventiilidel peavad olema „pimedad“

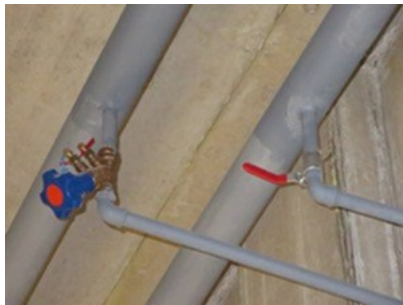

10. Liigpikad keermelatid nii toru, kui ka kaabliredelite konsoolidel lõigata „külm meetodil“ lühemaks – ei tohi kasutada relakat vaid kas rauasaagi või spetsiaalseid lõiketange. Puuduvad kinnitid tuleb lisada.



11. Betooni kooriku valamisel Zn metallkonstruktsioonid ära „lõdistatud“ tsemendipiimaga – need tuleb puhastada ja Zn olukord taastada.



12. Kaablitoru- ja kõri liitumisel tuleb kasutada kas muhvi või spetsiaalset painutuskaart, mitte aga teipi. Ühte torusse kahte kaablit ei tohi paigaldada, kui nad eri suunda lähevad. Kaableid ei tohi jätta põrandale vedelema – need lihtsalt tallatakse ära



13. Kuidas plaanitakse isoleerida – ilmselt ilma ümbertegemiseta see ei õnnestu.



14. Sadulate kasutamisel on väga paljud avad magistraali valesti lõigatud – ava on liiga väike. Otsad on kinni katmata.



15. Vent.torudel on pöörangute juures kandureid paigaldamata





16. Nii suitsuärastussüsteemides, kui ka tule tõkkevillaga katud õhukanaleid ei tohi kasutada pronks ankruid




17. Kaabliredeli pöörangud tuleb teostada NL liitmikega – vt paigaldusjuhendit




18. Toru on vastu konstruktsiooni ja samuti ei ole vahe sein ja toru vahel piisav, kiviplokk on lahti.

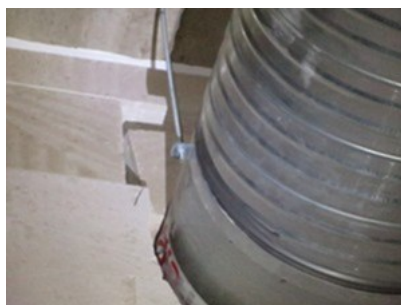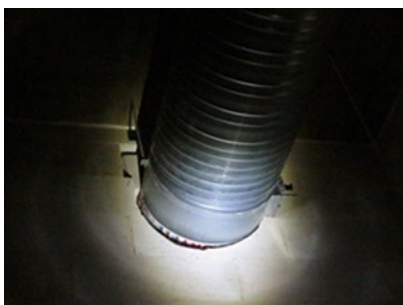


19. Praak keevitustöö – tuleb kasutada korrektseid kolmikuid ja üleminekuid.

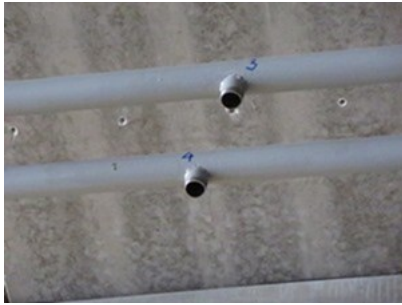

20. Läbi kaabliredelite keermelattide paigaldamine karmilt keelatud, kuna kaablite vedamise aegselt saab isolatsioon kahjustada. Keermelatt teisaldada mujale.

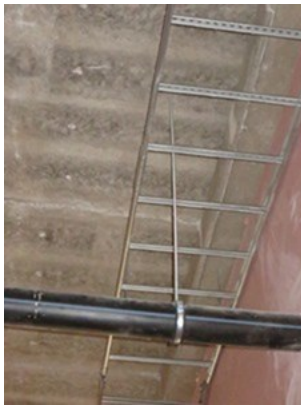

21. Kollektorkapi sisesed mustad torud peavad olema nõuetekohaselt värvitud, kas by-pass liini ei pea olema?

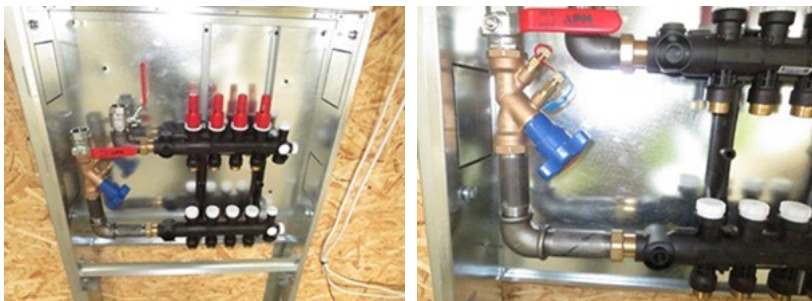


22. Katuseakende Zn plekid oksüdeeruvad – puhastada ja tehasetasemel uuesti Zn-ga katta.



23. Katuseakende raamide praak keevitustöö



24. Välisõhus kasutatav keermelatt peab olema vähemalt C3 klass mitte C2

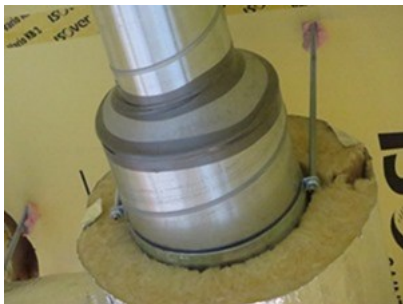

25. „Harutoos“? Kui teip „rikneb“ ja kaablisooned puutuvad isolatsiooni fooliumiga kokku, on kogu isolatsioon pinge all.



26. Kaableid ei tohi põimida torude vahel, 90° pöörangud teostada 2x45° põlvedega, seinte sisesed vee- ja kanalisatsioonitorud korrektselt kinnitada (perfolint ei ole torude kinnitamise vahend)



27. Sadeveetoru ümbert tuleb rohkem lahti piigata – toru on tihedalt vastu betoonseina.



28. Tuletõkkevillad surutud tihedalt vastu seina karkassi - sedasi ei tohi olla.



29. Väliskaablitrasside torud on juba liiva ja kive täis



30. Vent.masinade kiled katki ja masinad on vihma käes.



31. Ebakorrekne keevitus – šlak ära löömata. Potentsiaaliühtlustus valesti teostatud – enne mättasse minekut, peavad väljavõtted jõudma potentsiaaliühtlustuse latile. Katusel peab olema võimalus piksekaitset poltliidesest avada.



Ago Holm

Eriosade projektijuht

Tel: +372 606 3432

GSM: +372 522 0202

Tartu mnt 85, 10115 Tallinn

<http://www.rkas.ee>

Riigi Kinnisvara

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

Margus Türkson

Ehitusjuht, ERMi ehituse omanikujäreelvalve

Tel: +372 744 6679

GSM: +372 502 8534

Sõpruse pst 4, 50703, Tartu

<http://www.rkas.ee>

Riigi Kinnisvara

Alates 26. jaanuarist 2015 asub Riigi Kinnisvara AS-i Tallinna kontor uuel aadressil: Lelle 24, Tallinn 11318 (8. korrus).

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.